





**Til grænsen med de
alkalikiselramte broer**

- **Introduktion**
- **Urevnede tværsnit**
- **Revne tværsnit**
 - **Dårligt armerede**
 - **Passende armerede**



**Erik Stoklund
Larsen**


COWI

Alkaliskisel reaktioner

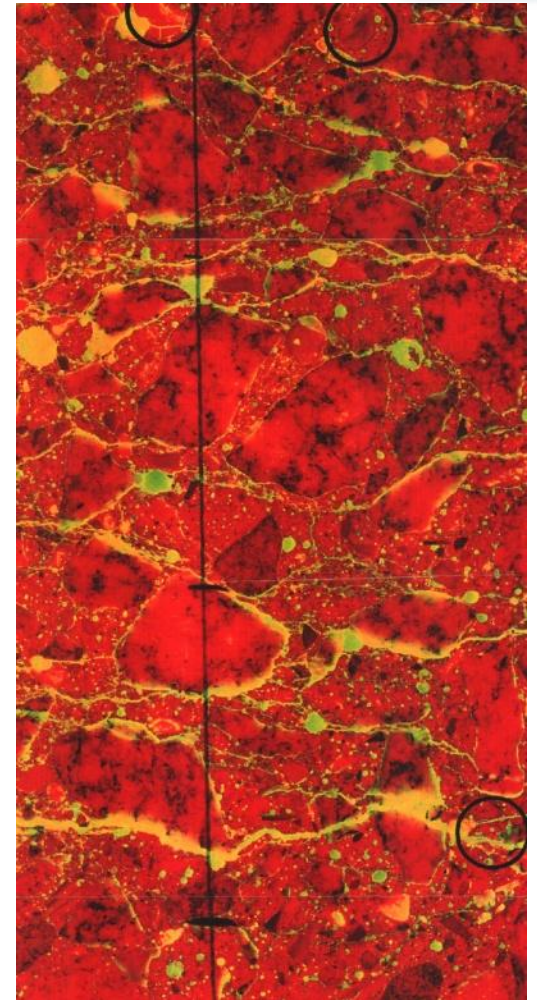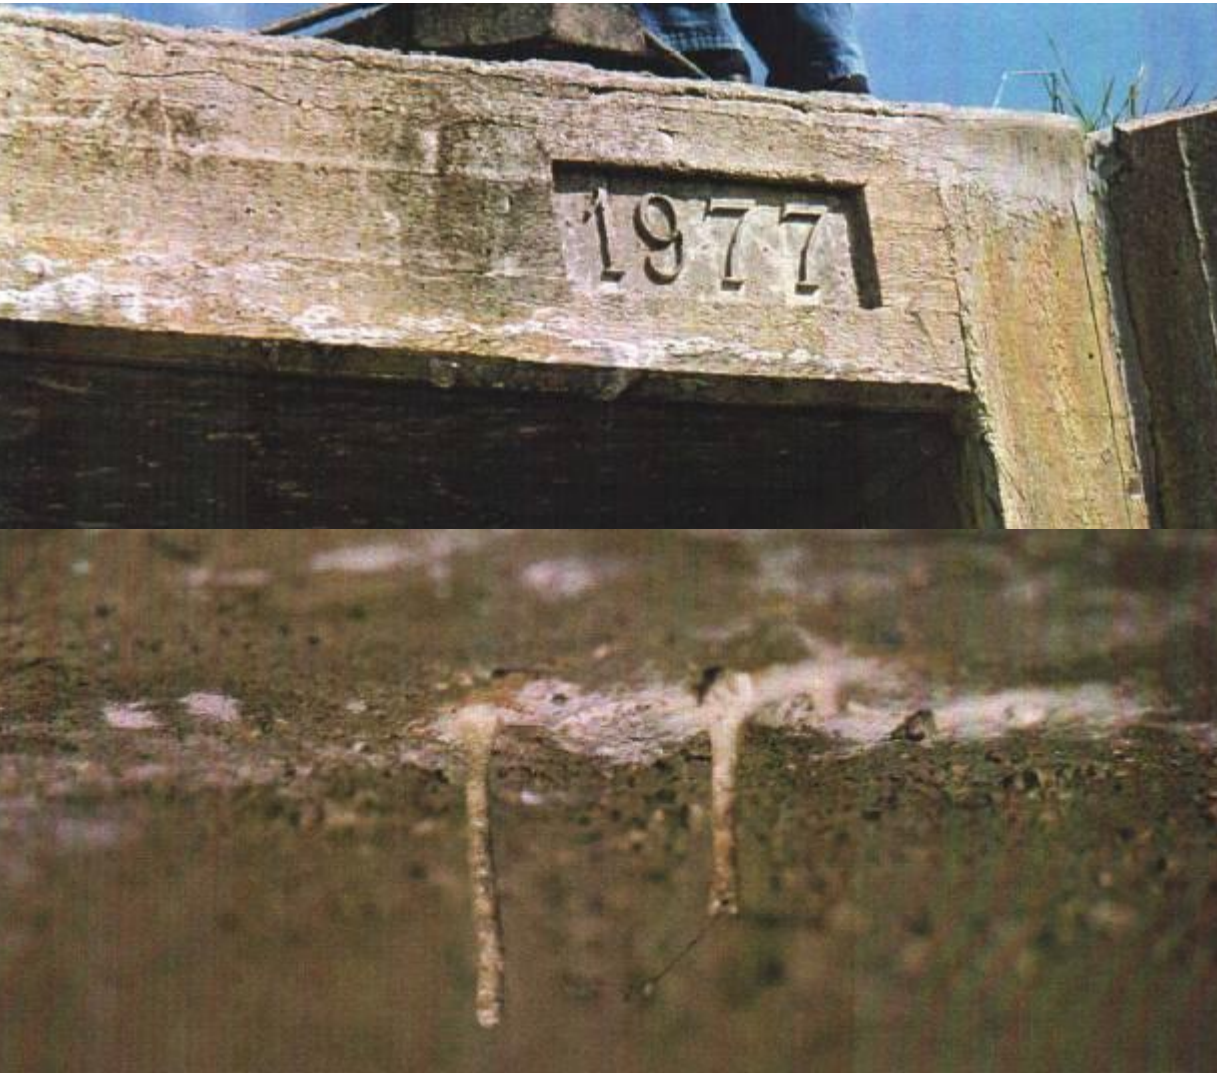

Mekanisme

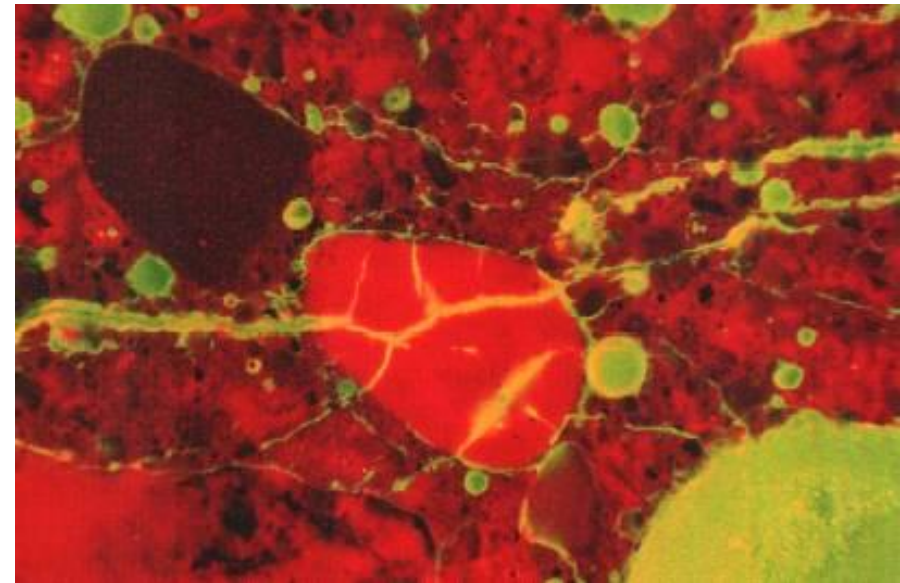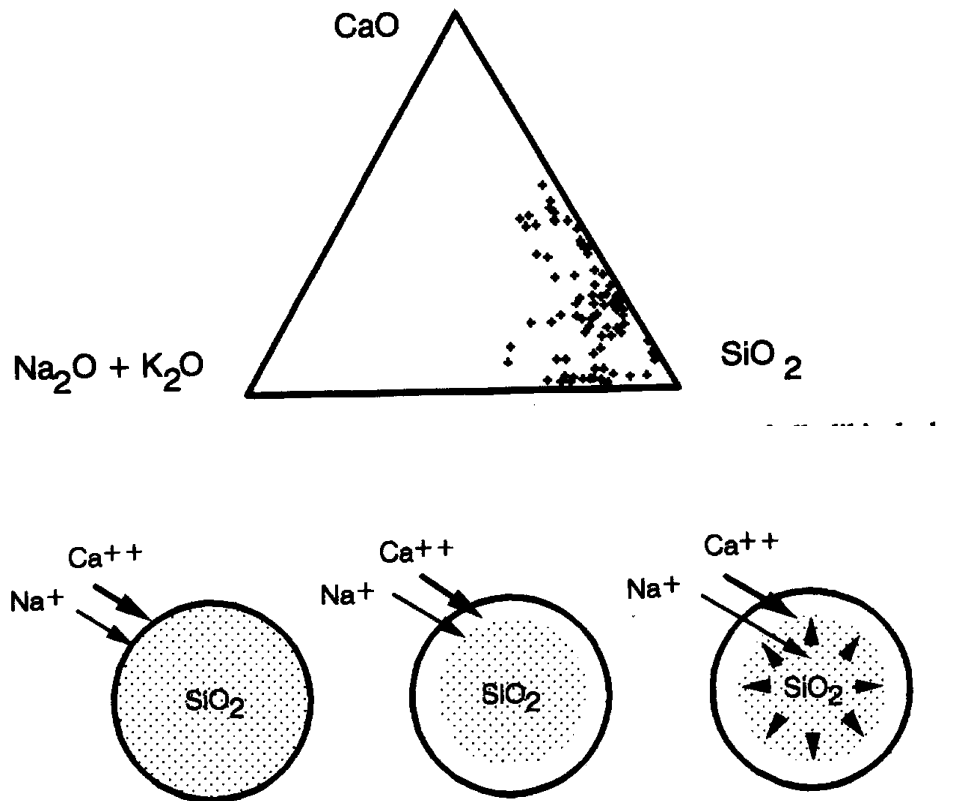

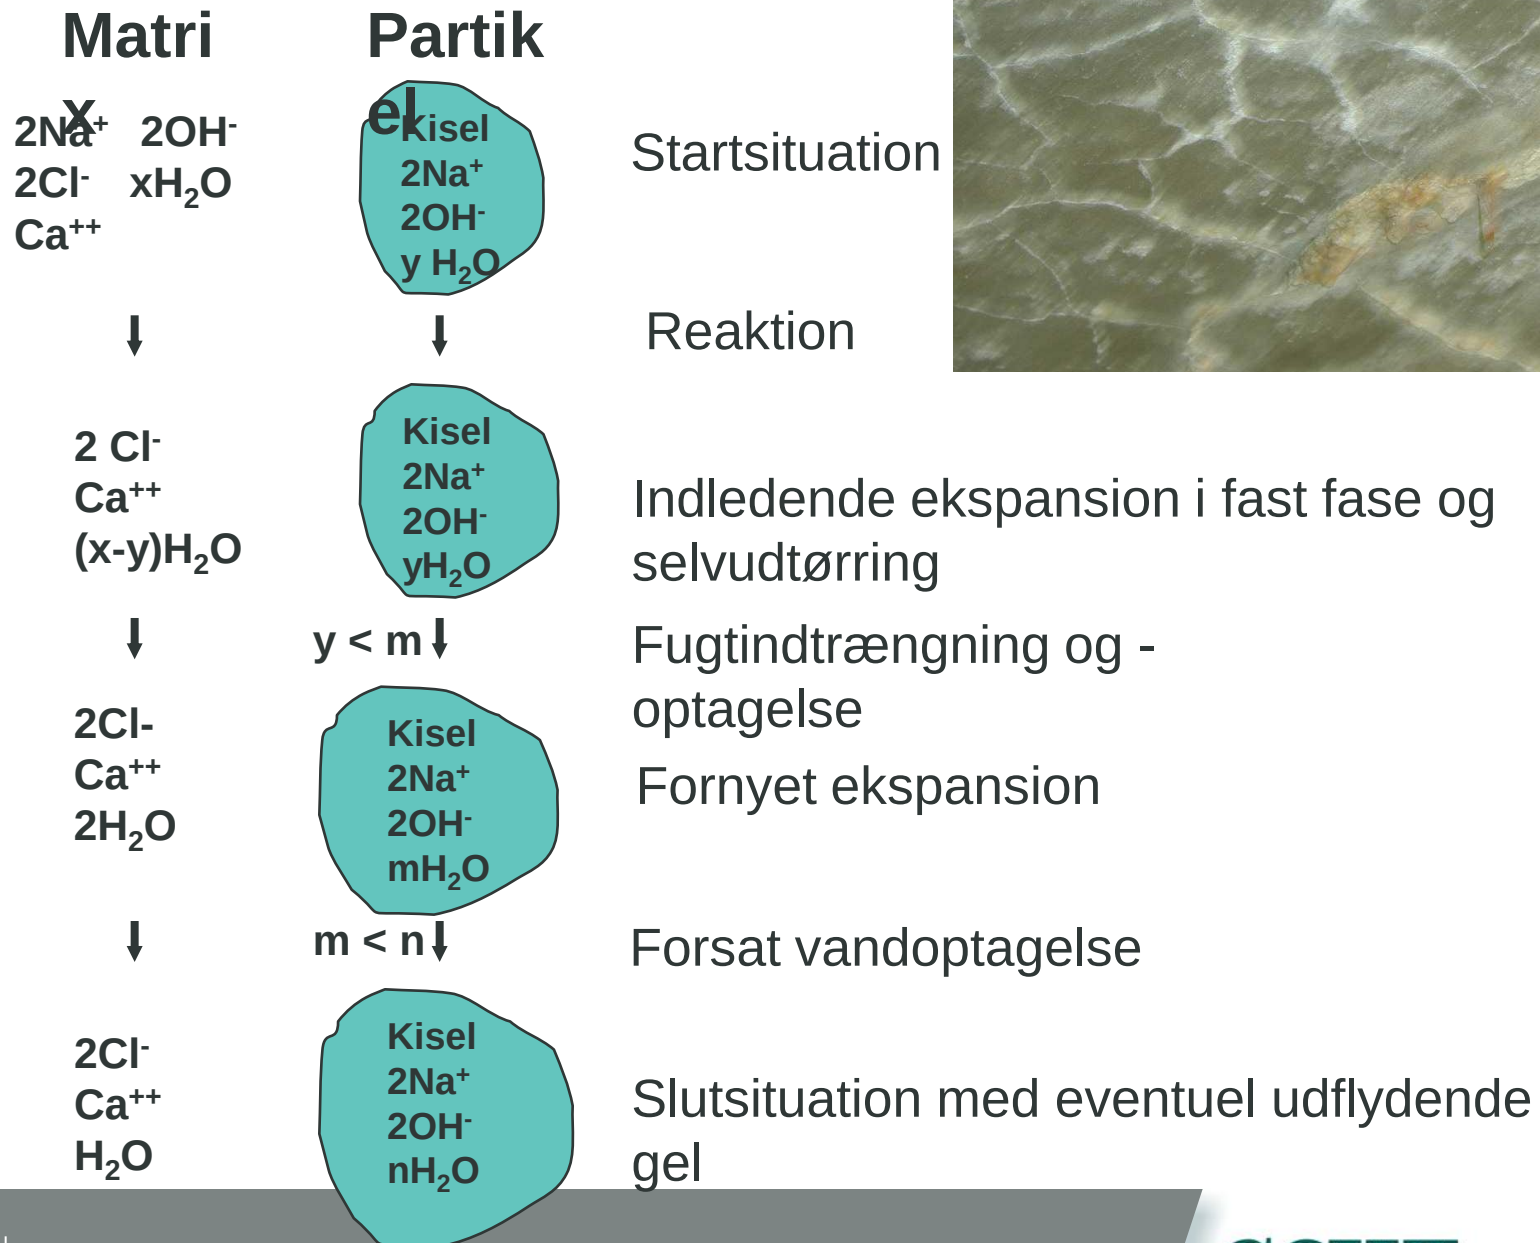

Broers levetid (Jernbeton buebroer)

Tilstand

Som ny

0

1

2

3

4

Alarm

5

Omfattende
nedbrydning

0

20

40

60

80

100

Alder (år)


Bygget 1918




Bygget 1942




3 Broer bygget 1920-22

Broer med
Alkalikiselreaktioner



Broer uden
Alkalikiselreaktioner

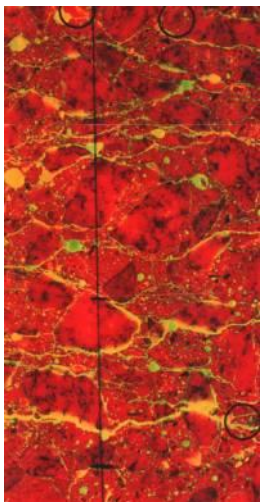

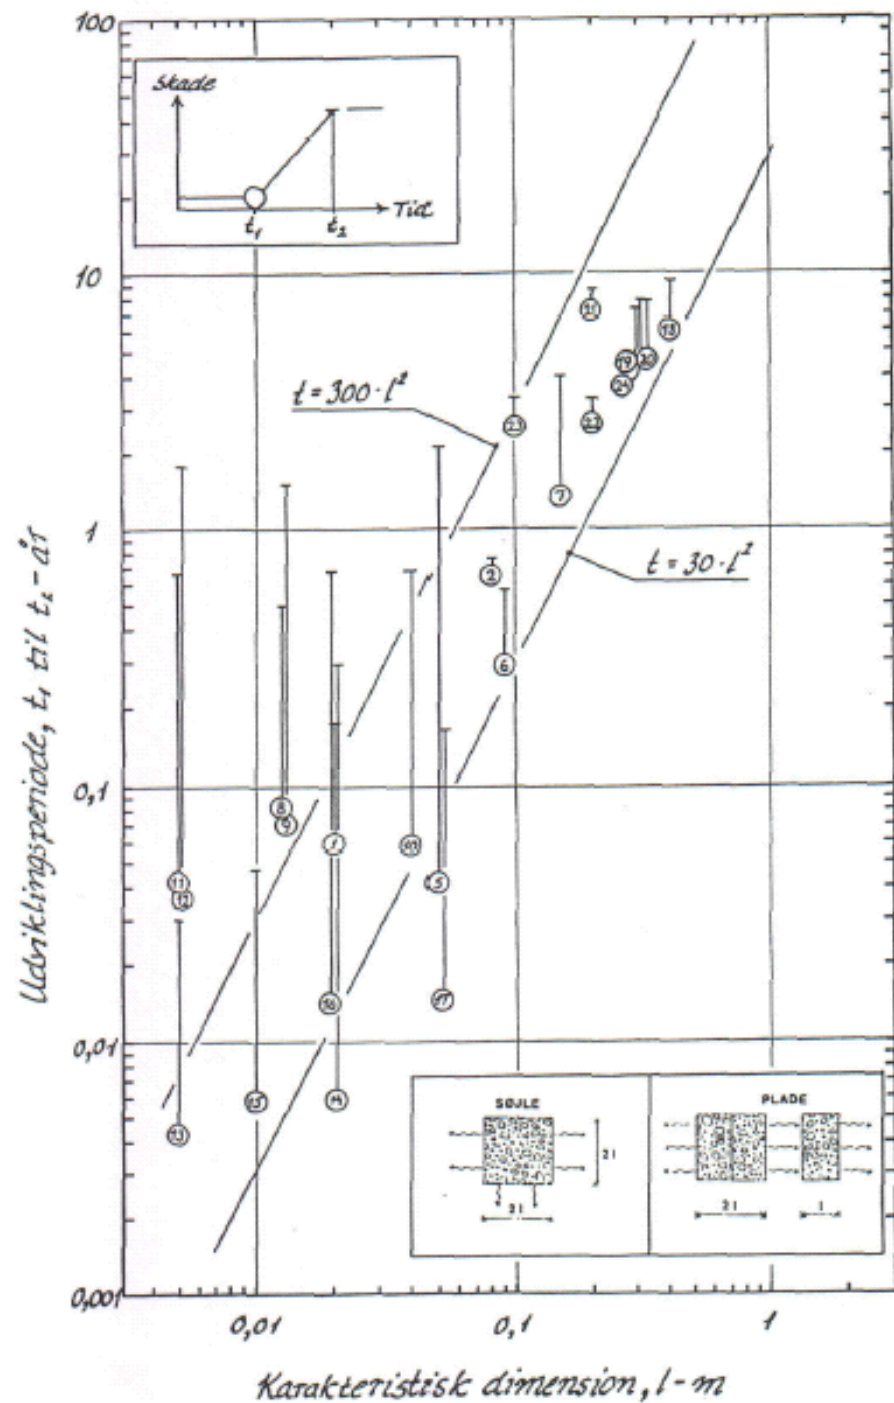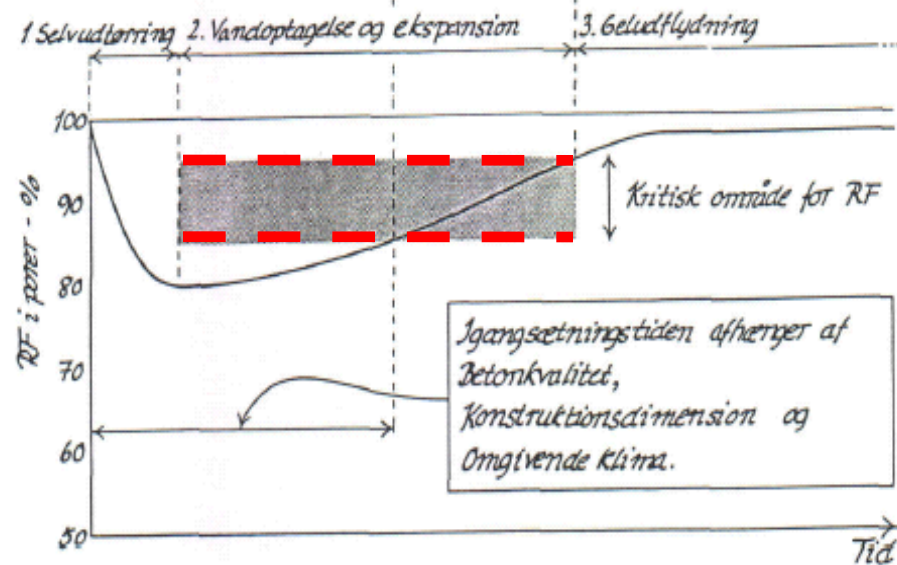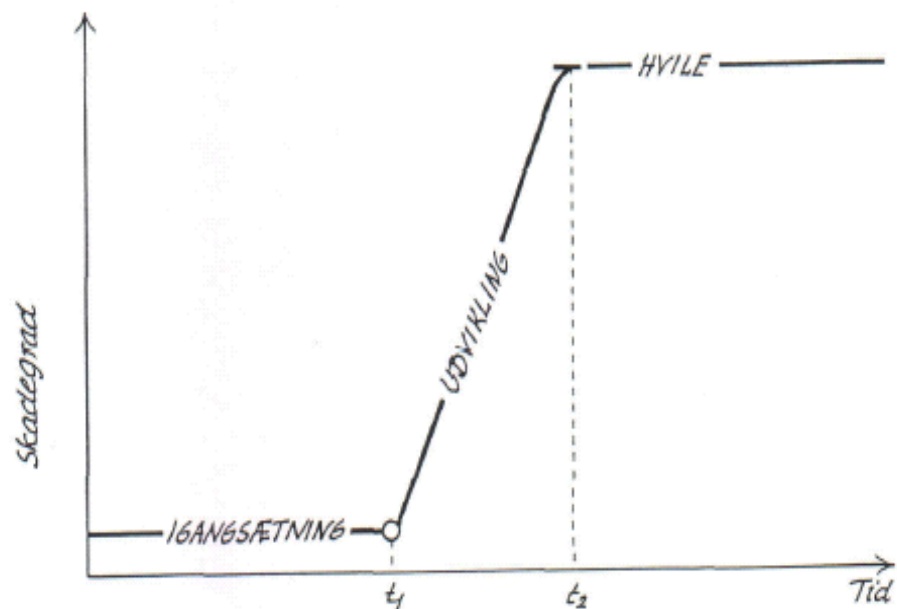

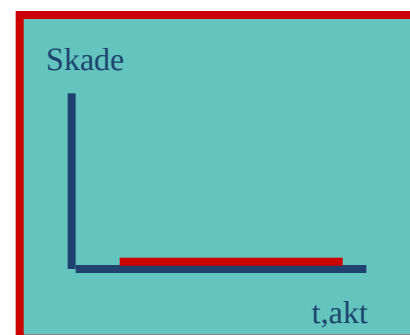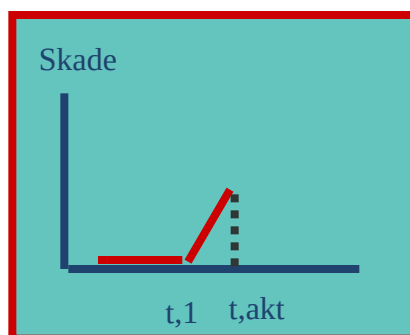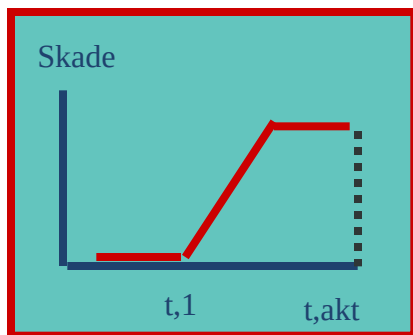

Beregn
 $t_1 = 300 \cdot l^2 [\text{år}]$

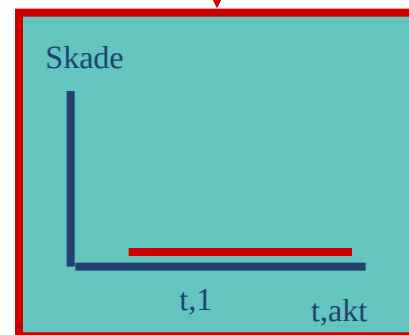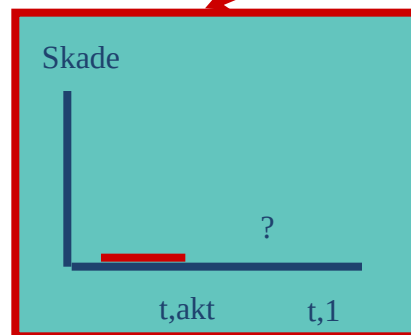


Skaden er færdigudviklet
 Beslutning om forholdsregler

Skade mulig
 Vent


Skade usandsynligt
 Slap af

Restudvidelse af AKR-påvirket beton


Udvidelse i saltvand ved 50° C

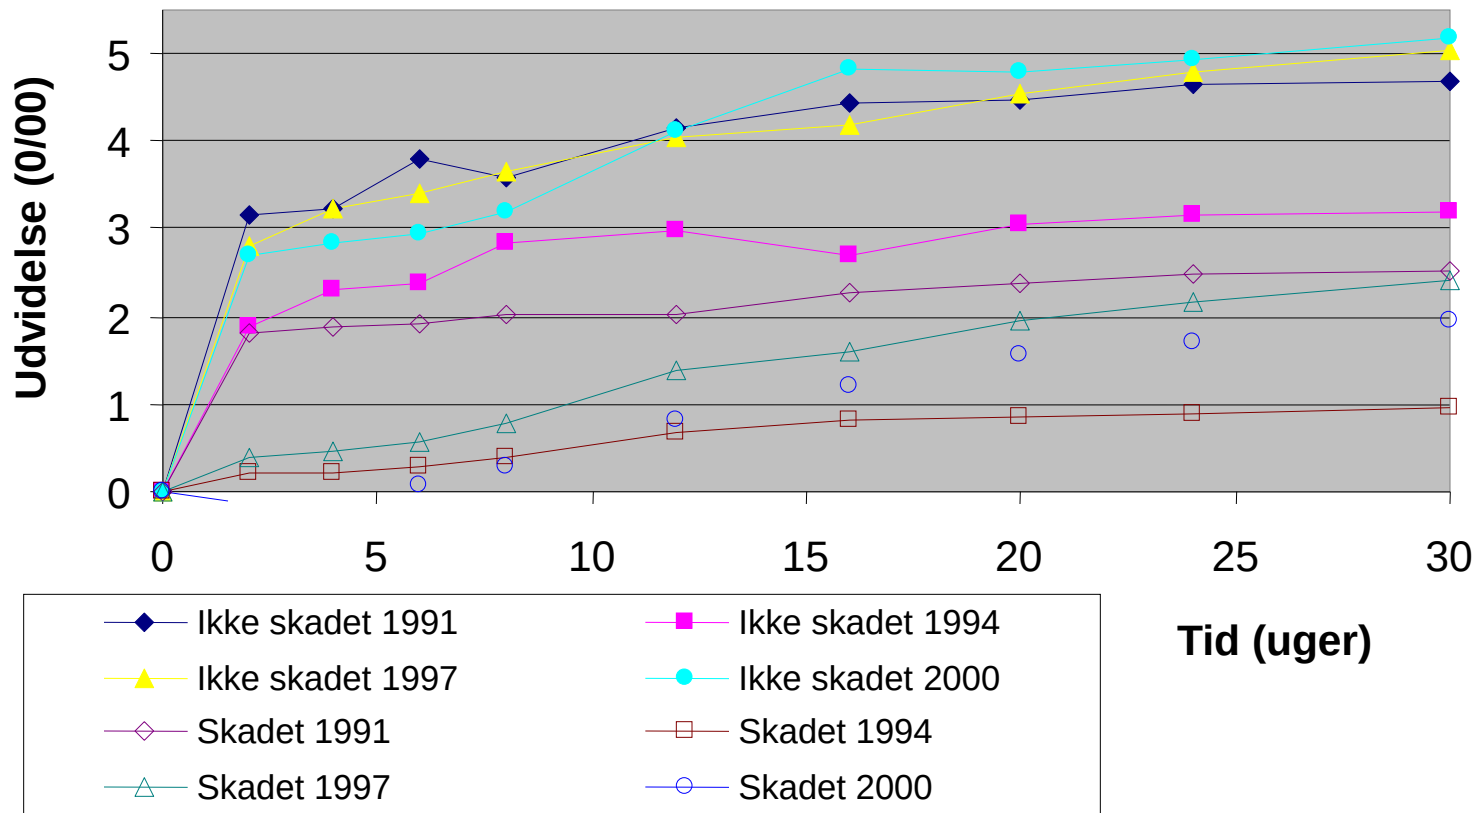

Revnedannelse og nedbrydning



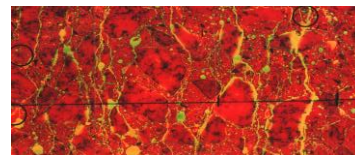


Revnedannelse

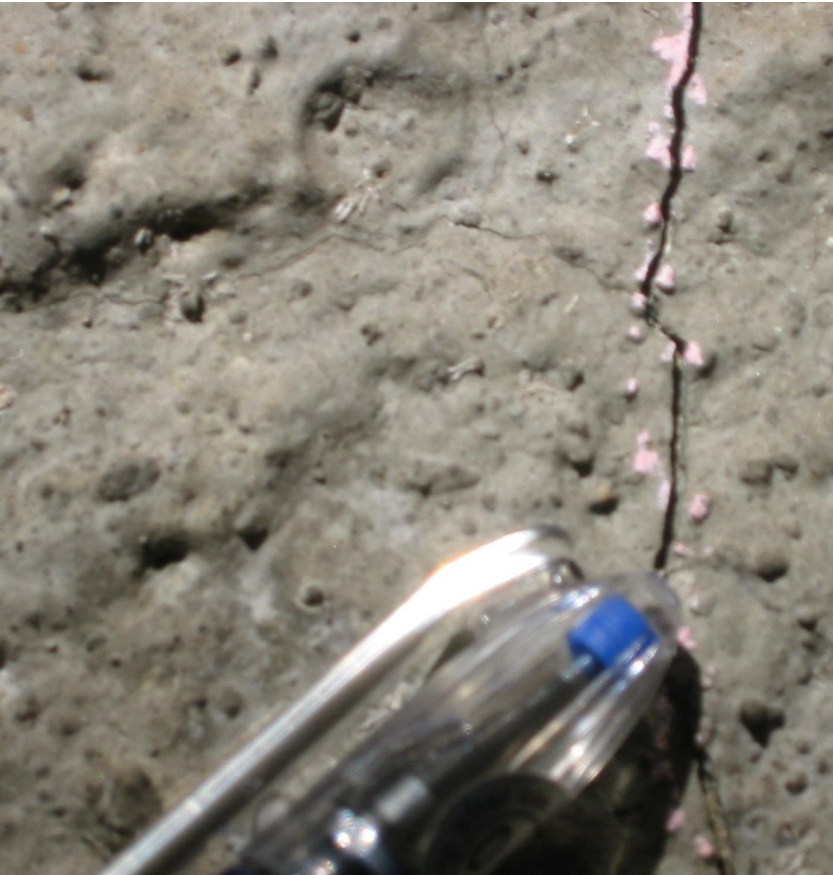

Revnedannelse og udvidelse

- Udvidelse sker fra overfladen og indefter
- Derved dannes indre spændinger i betonen
- Spændinger udløses ved revnedannelse – primært som overfladeparallelle revner

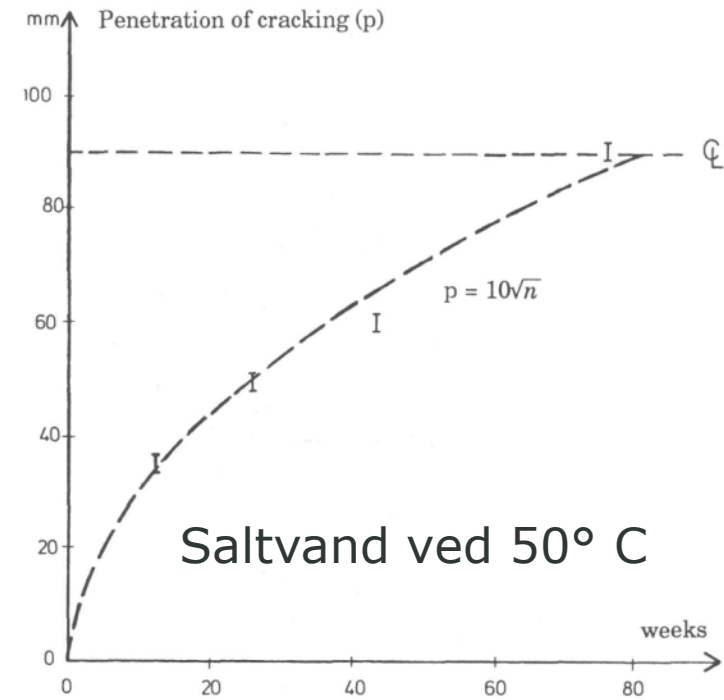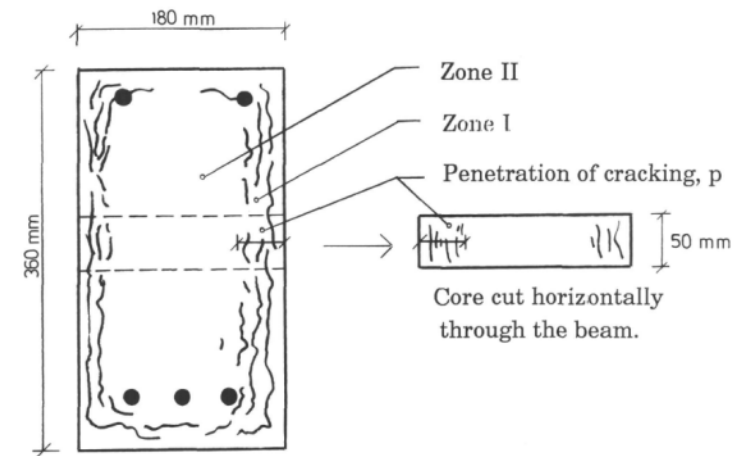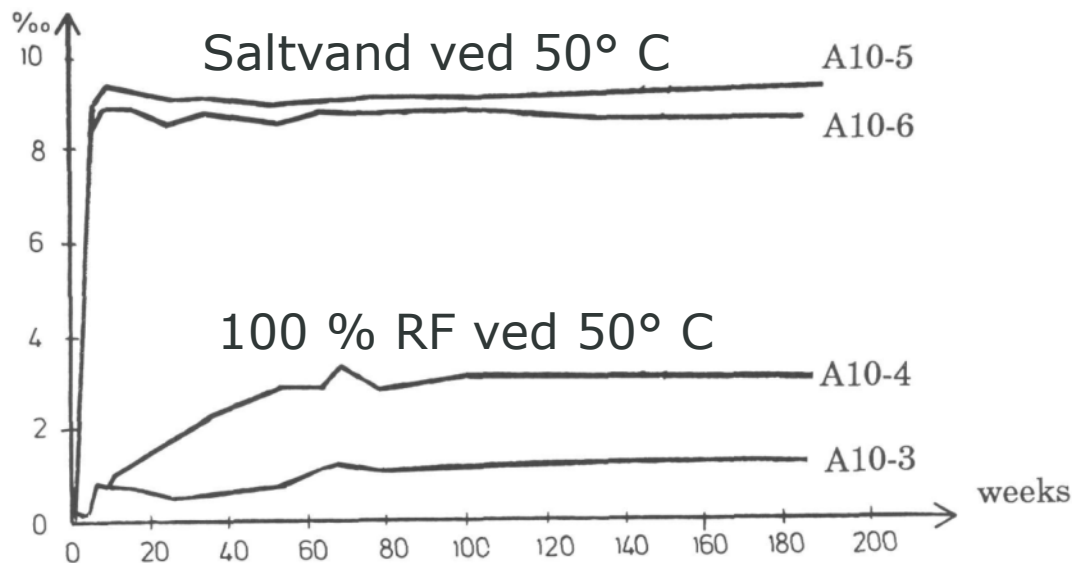






Tvillingebroerne ved Borrevejle Vig


Skjulte skader - Impulse Respons (Smash)

Akustisk metode til detektering af:

- Delamineringer i betonkonstruktioner
- Hulrum i/under/bagved betondæk og vægge
- Stenreder

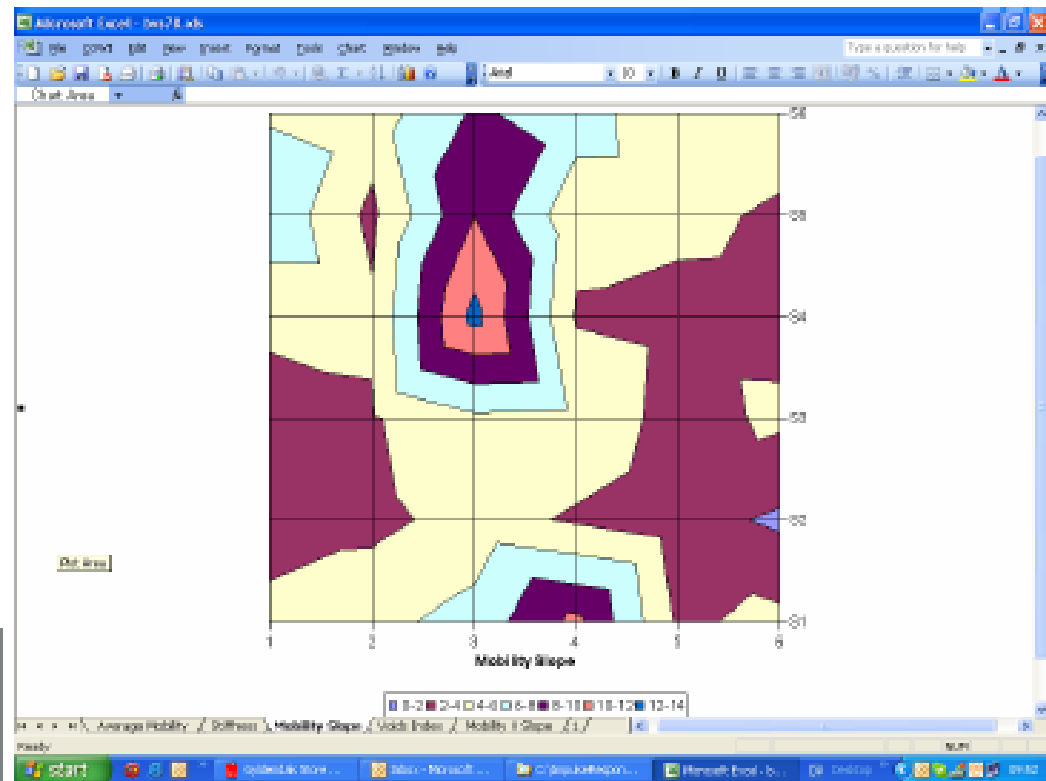


15 kerner udboret med henblik på kalibrering - god overensstemmelse med smash-målingerne

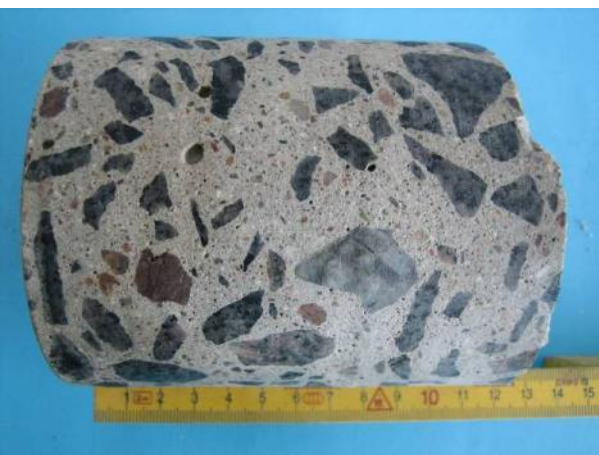


Broen ved Borrevejle Vig - Fuld skala kalibrering



Eftersyn

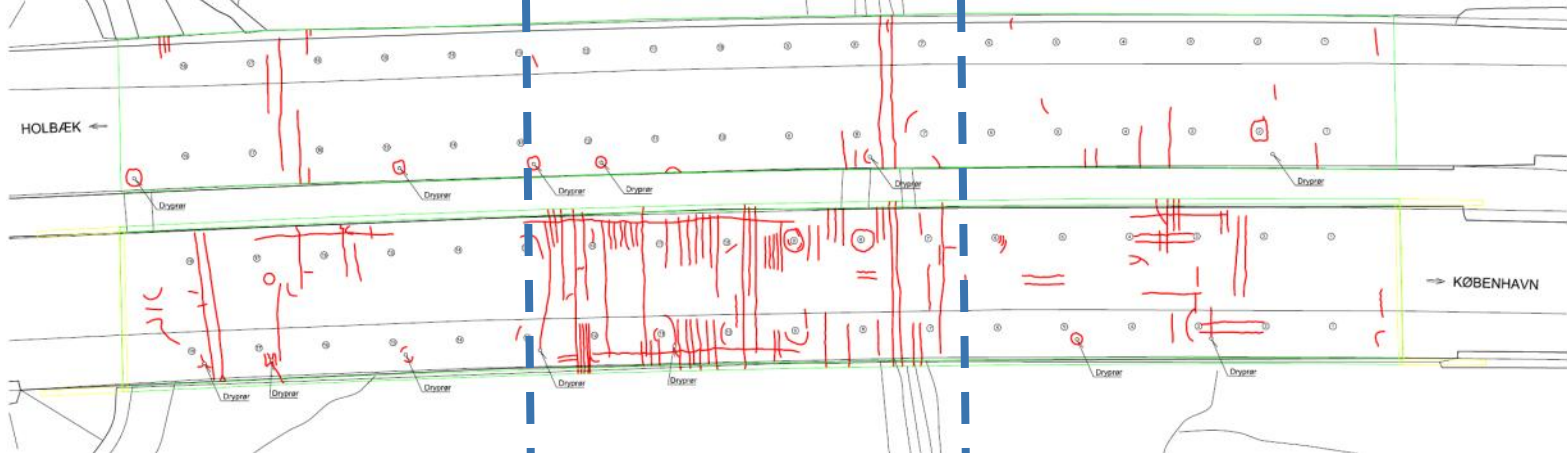


Impuls reponse test

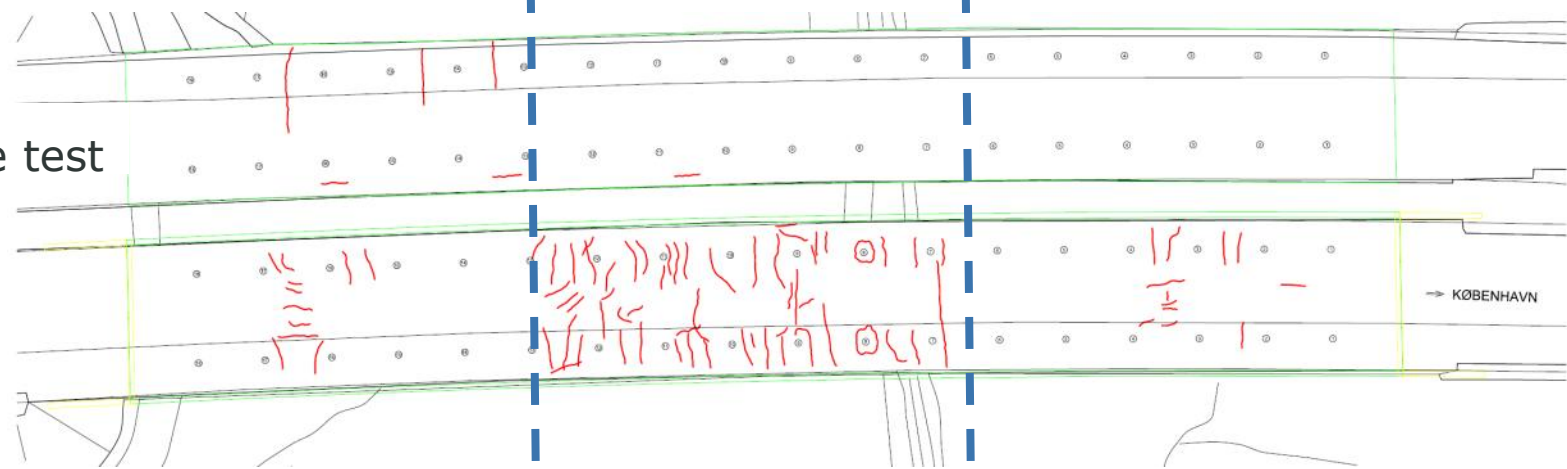

Kerner

- BOREPRØVER MED BILLEDDOKUMENTATION
- USAMMENHÆNGENDE BOREKERNER

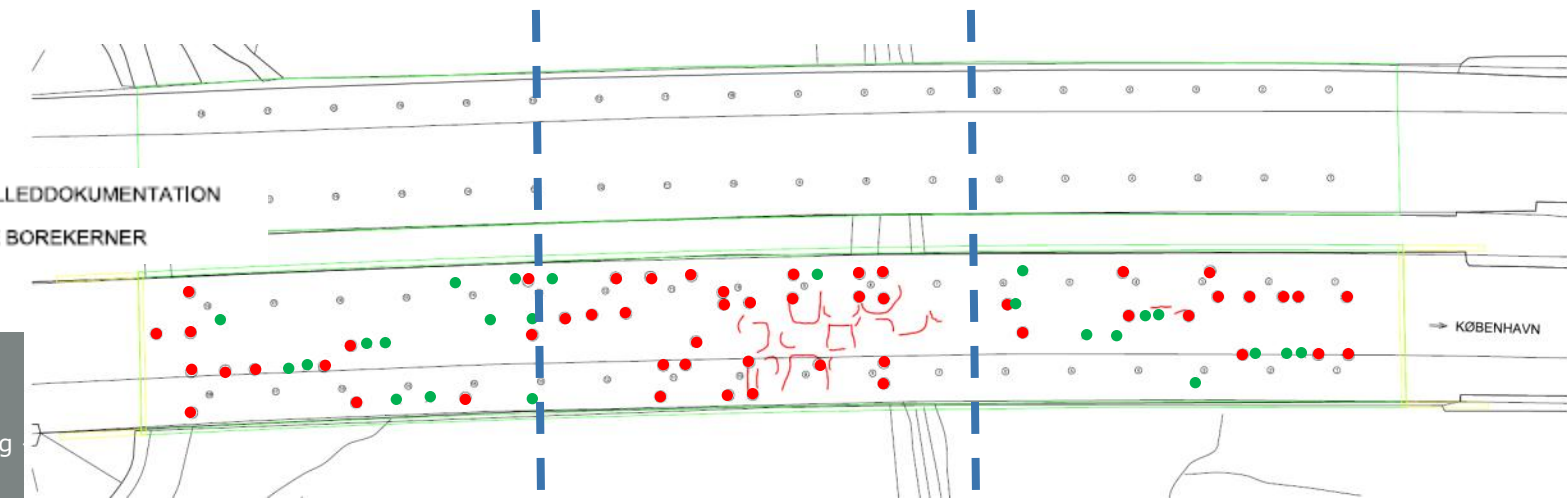

**Hvordan går broerne
så i stykker?**

















Ny bro!




Broerne ved Skovvejen mod Kalundborg (119-0-017 og -018)

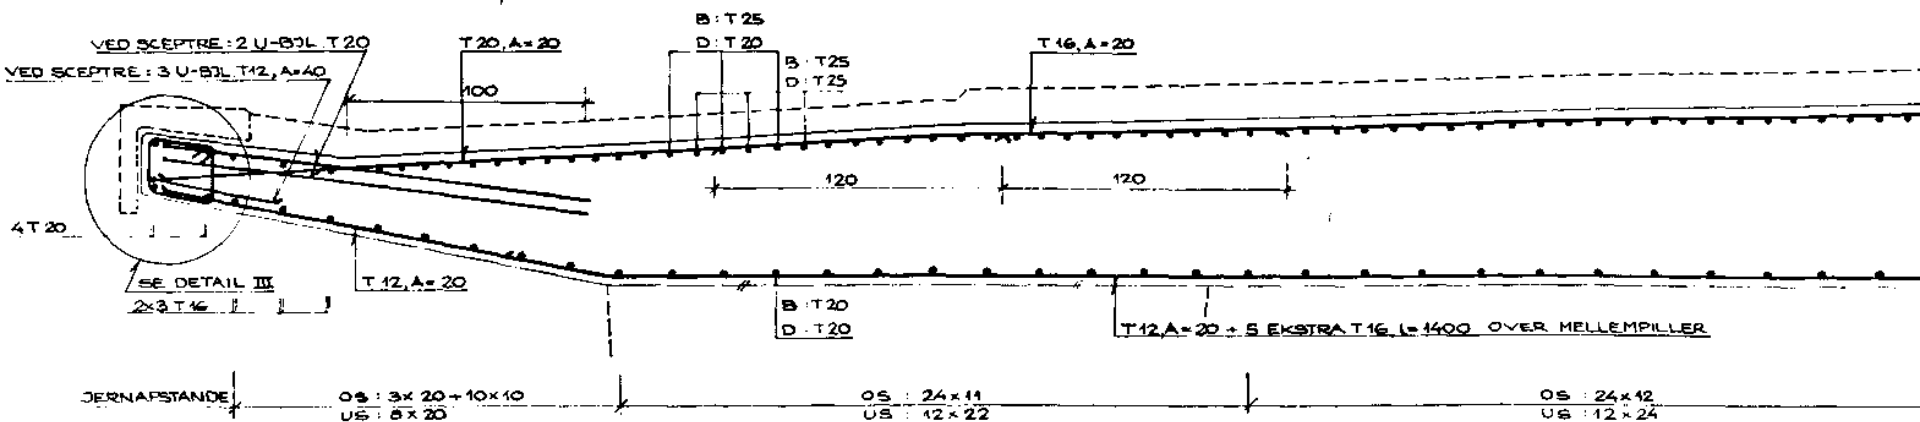

Bro 119-0-018

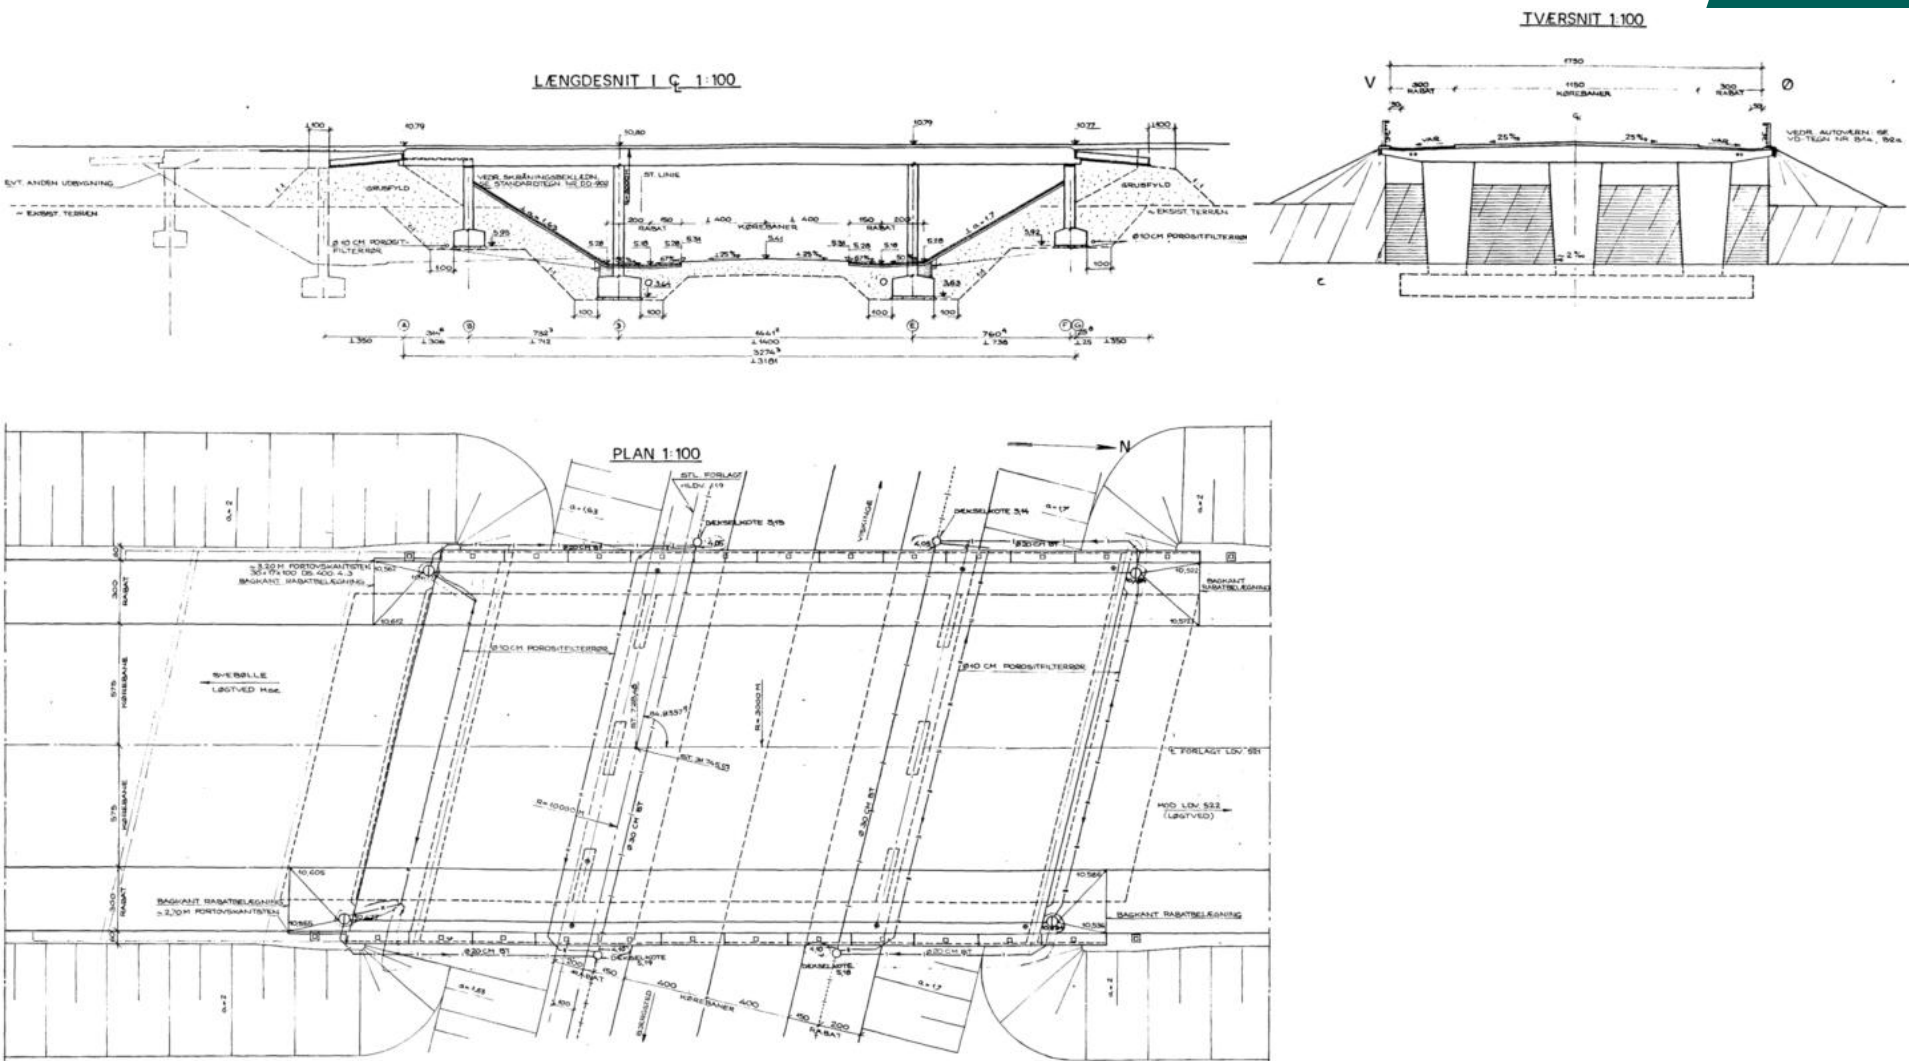

Bro 119-0-018 - Skovvejen

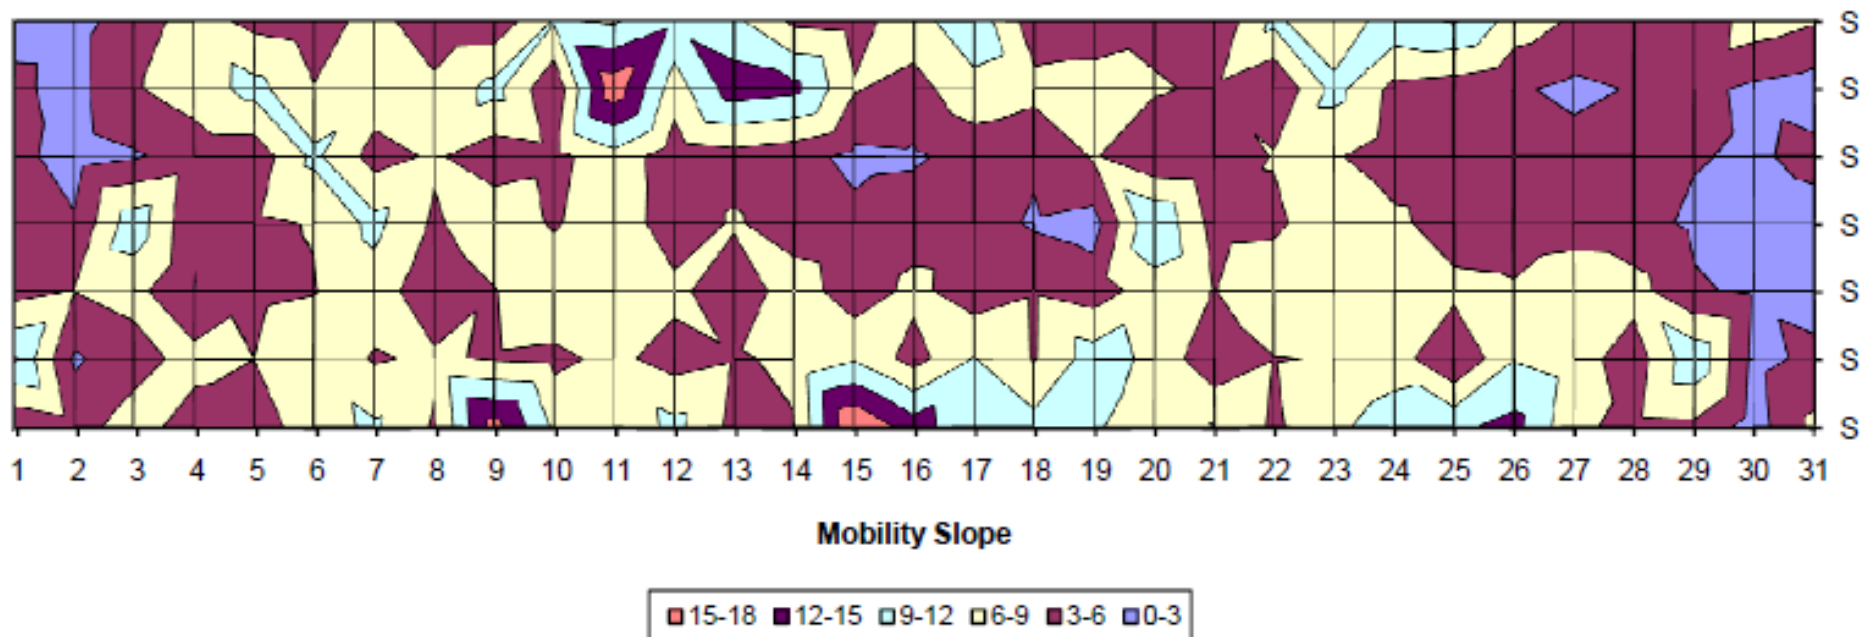

Alt under 3 er i orden – dvs. stort set intet!

FILM!


Afprøvning af bjælker i laboratoriet DTU i begyndelsen af 90'erne

Laboratorieforsøg

Lagring ved 50 °C og i saltvand

Resultater:

- Reduktion af trykstyrken med 1/3-del
 - Forskydningsstyrken er ikke reduceret
 - De revnede bjælker udviste øget sejhed ved brud
 - Forankringsstyrken af armeringen var reduceret med godt 20 %
- At de fysiske egenskaber ikke er reduceret, søges forklaret ved at der kan være sket en forspænding af hovedarmeringen
 - At revnemønsteret resultere i øget sejhed og derved mere effektiv spændingsfordeling i forskydningszonerne (bue virkning)

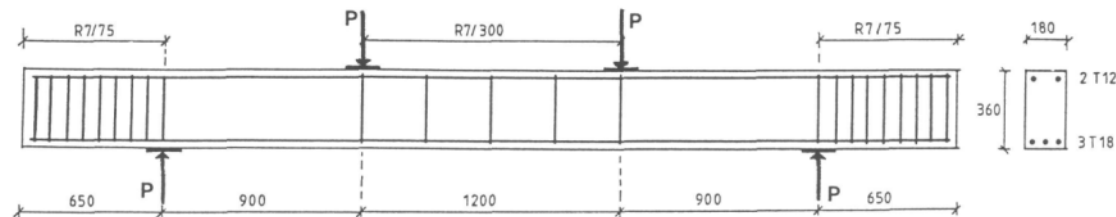

104-003 Salpetermosevej

1977: Opført


1982: Mange fine grovmaskede revner på facaderne

1985: Revnerne havde bredt sig ind i dækket og der konstateres hvide udfældninger. Årsagen blev fastlagt til AKR.

1986-1992: Broen blev holdt under observation. Skaderne breder sig til vederlag og fløje.

1992: De besluttedes at udskifte bropladen og reparere vederlag.


1993: Bropladen blev skåret til bjælker der afprøvedes på DTU

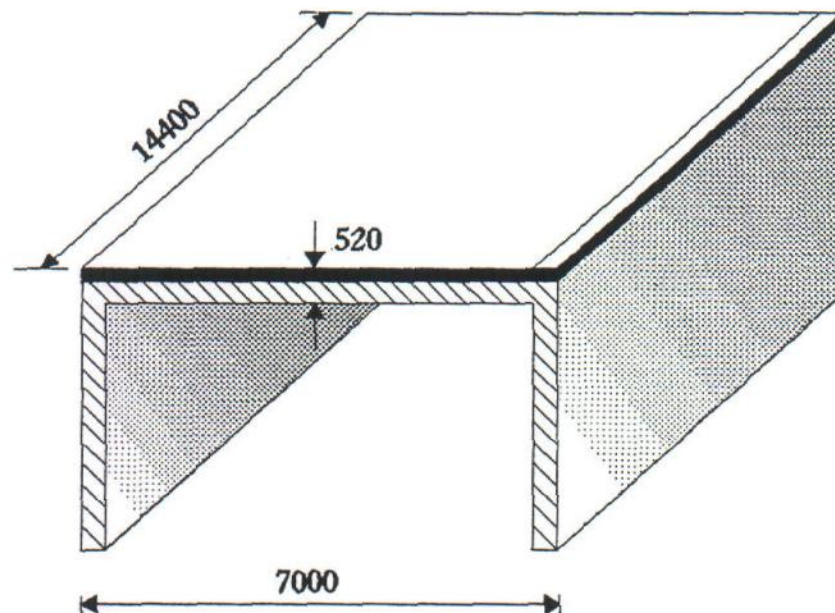


Pladekonstruktion

Salpetermosevej - resultater


- Trykstyrken uændret fra 1977 til 1993 (ca. 20 MPa)
- Brodækket er voldsomt revnet pga. AKR.
- Udviklingen i skader har været langsom i perioden 1985-1993.
- Revner forløber som decideret lagdeling af dækket.
- Afprøvning af statisk og dynamisk bæreevne – simpelt understøttede bjælker
- Resultatet af forsøgene viste at broens bæreevne stort set var intakt.




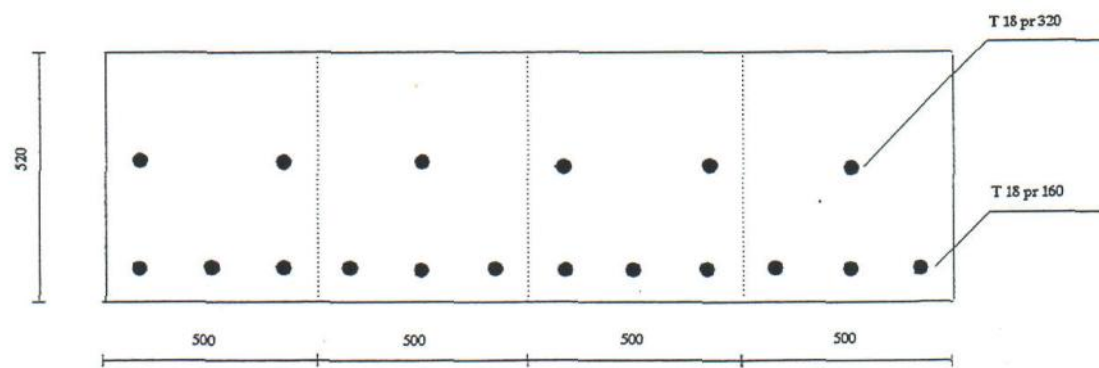


4 stk. bjælker til afprøvning

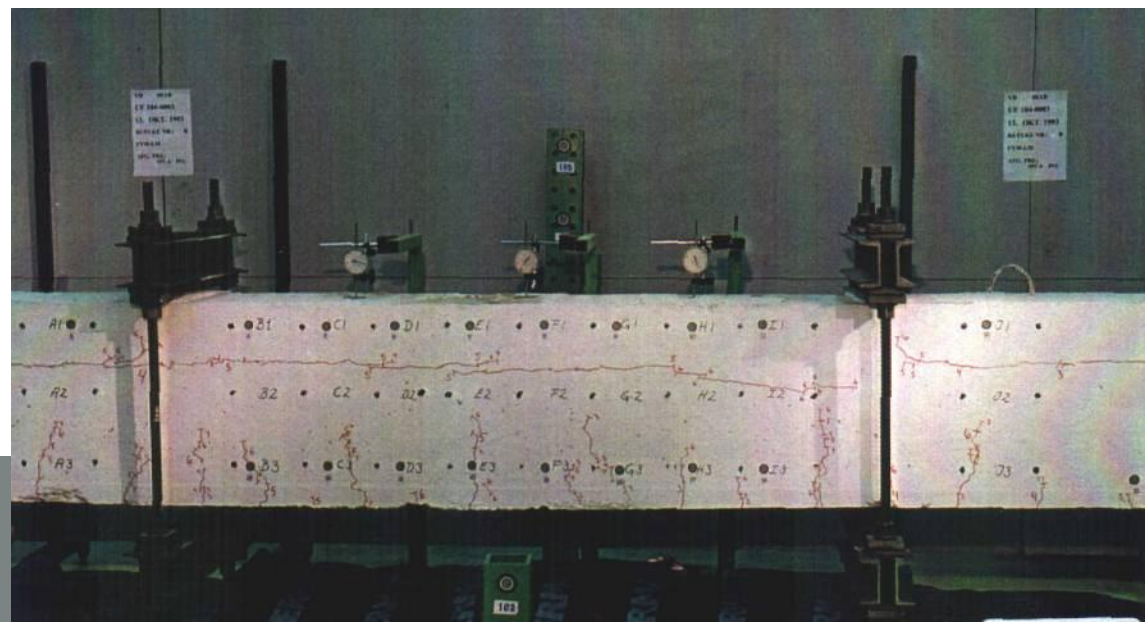

Bro nr. 136-008 ved Ølstykke Udvikling i alkalikiselreaktioner

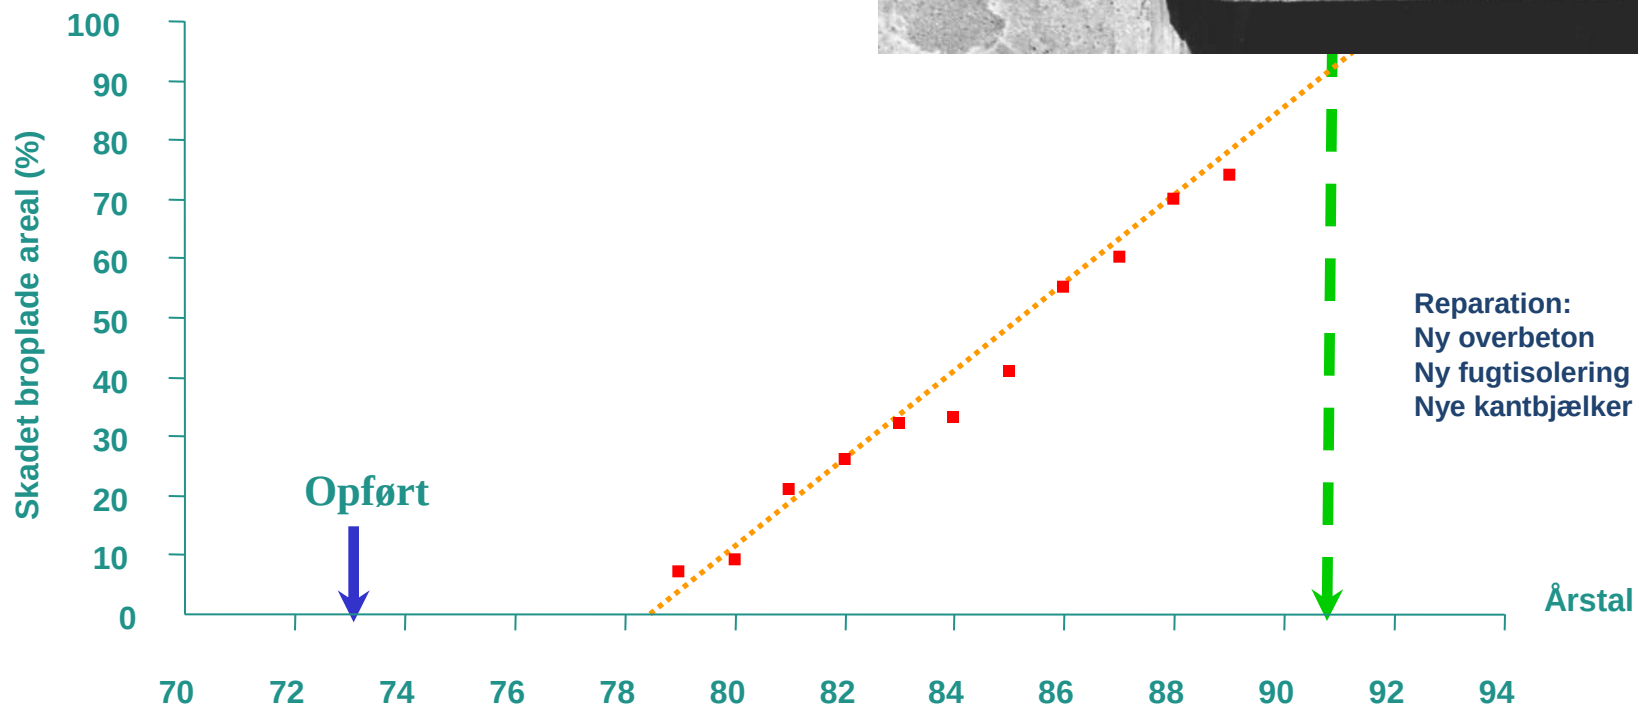

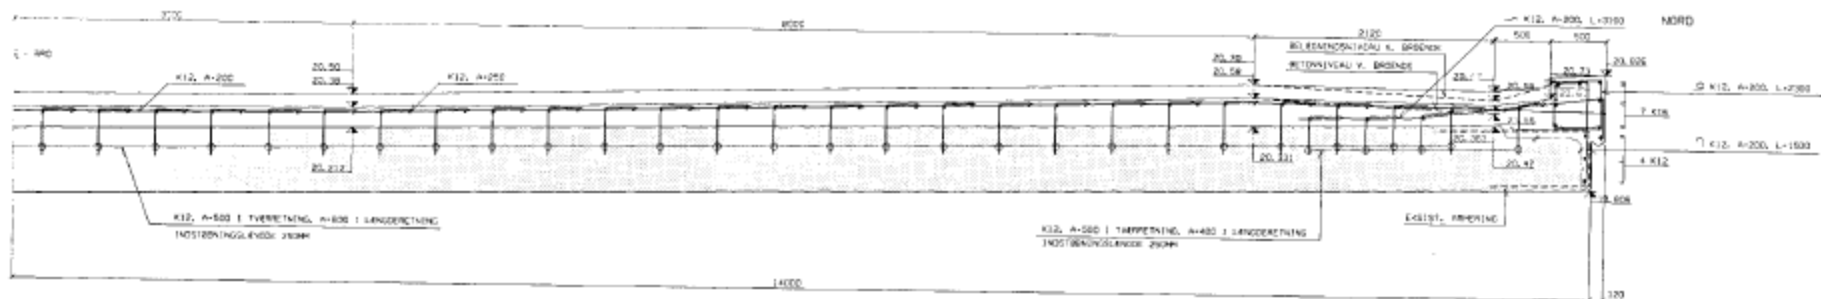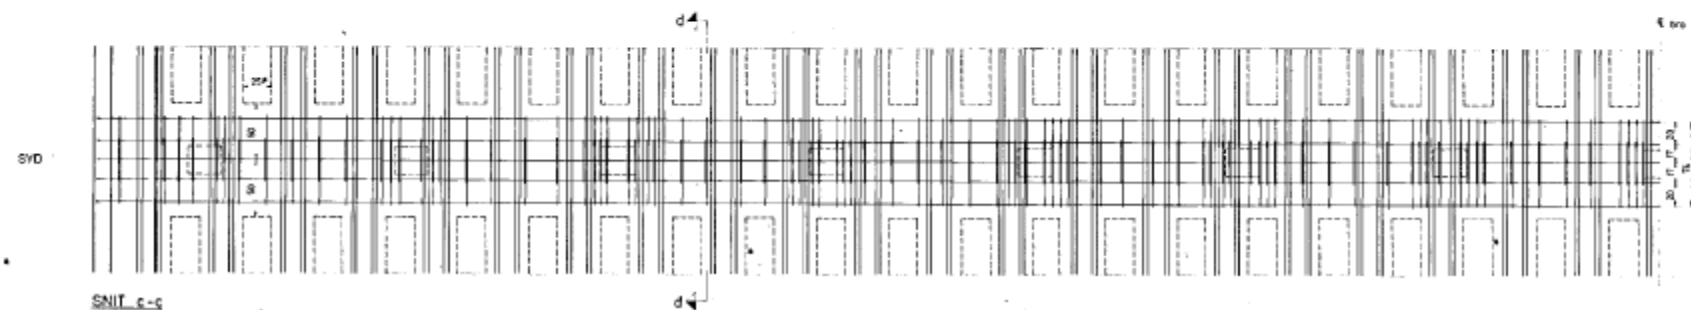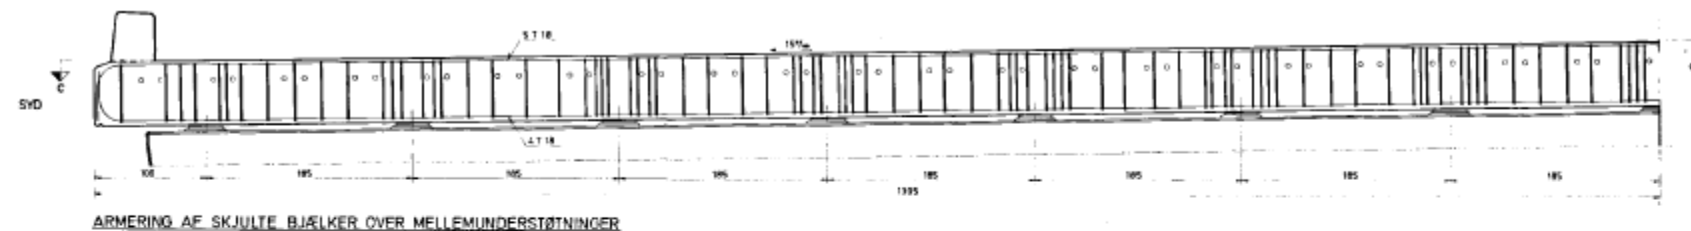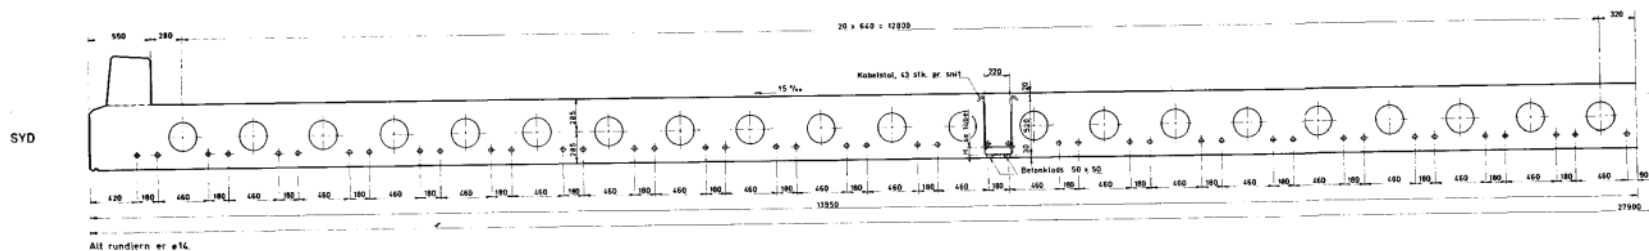

Østlige brohalvdel vist. Koter og mål i parentes gælder vestlige
brohalvdel. De angivne koter gælder o.k. betonplade ved vejmidte.



Alle mål i brookse. Alle koter er relative.

Alle mål i brookse. Alle koter er relative.

Se detail 2

1. fagmidte

Nord




Bro 140-0-003 UF af Isterødvejen

- Forstærkning via profileringsbeton på bropladen




Afslutning

- AKR-broer med ingen bøjler eller ringe sammenhæng i armering skal have speciel opmærksomhed og udskiftning bør overvejes.

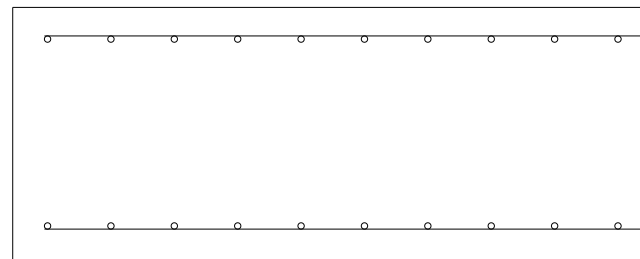

Disse broer bør holdes under skærpet opsyn!

- AKR-broer med armeringsnettet bundet godt sammen kan med fordel repareres.

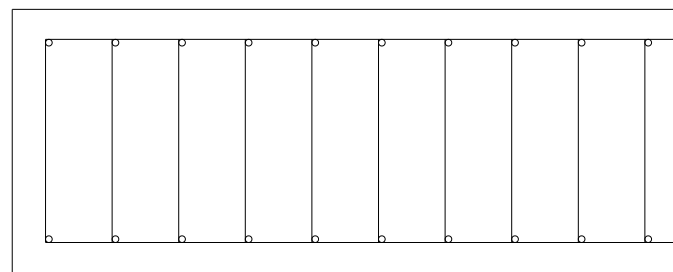

Det skal vurderes fra sag til sag om broen skal udskiftes eller repareres!